


森林 3 次元計測システム **OWL**

OWLManagerViewer インストール手順書


- OWLManagerViewer は Windows7/8/10 で動作致します。OWLManagerViewer は.NET Framework4.5 以上 を使用しますのでインストールされていない場合は Microsoft のサイトより入手し予めインストールしてください。
- このインストール手順書は Windows10 の画面を使用しています。インストールする Windows のバージョンが異なる場合はそのバージョンに置き換えてお読みください。

OWLManagerViewer インストール手順


- ① OWLサイトよりダウンロードして入手した「OWLManagerViewer xxxx.zip」ファイルを解凍します。

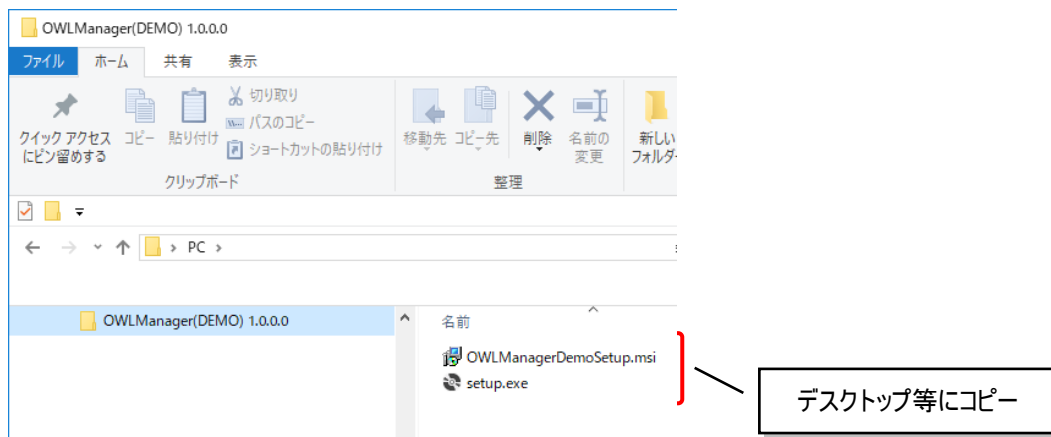


- ② 解凍したフォルダ内にある「setup.exe」ファイルを実行します。

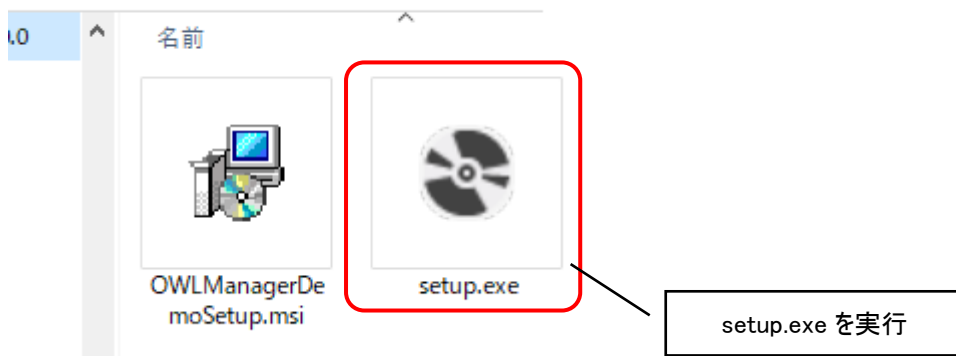

- ③ 「不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」のメッセージが表示された場合はそのまま「はい」をクリックします。

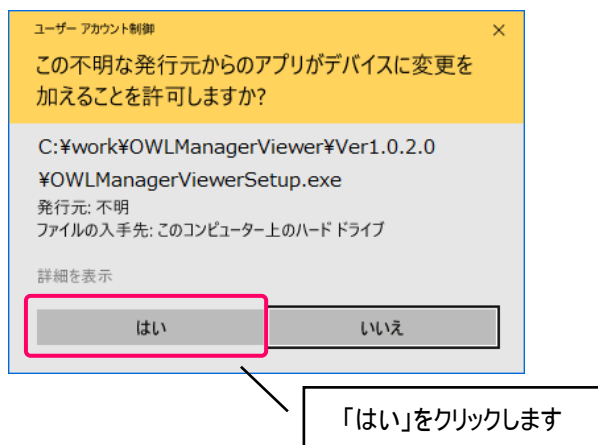


- ④ セットアップウィザードが表示されます。「次へ」をクリックします。

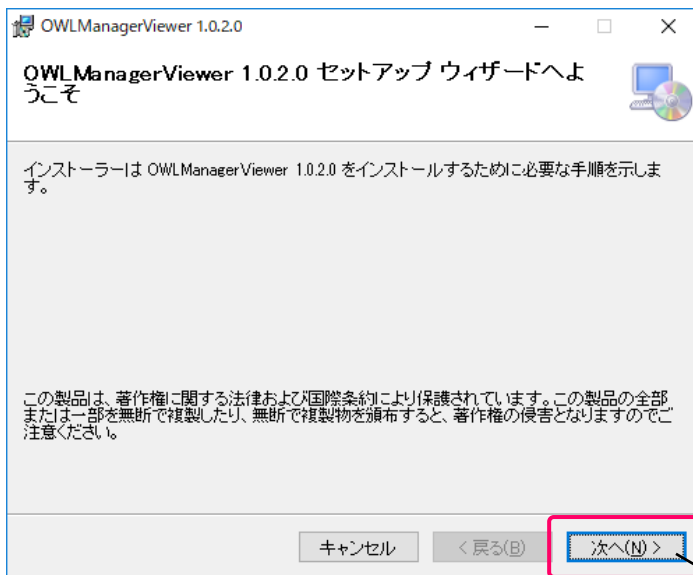

「次へ」をクリックします


- ⑤ インストールフォルダーの選択を行います。

インストール先、ユーザの扱いについては特に問題がなければデフォルトのままでも構いません。

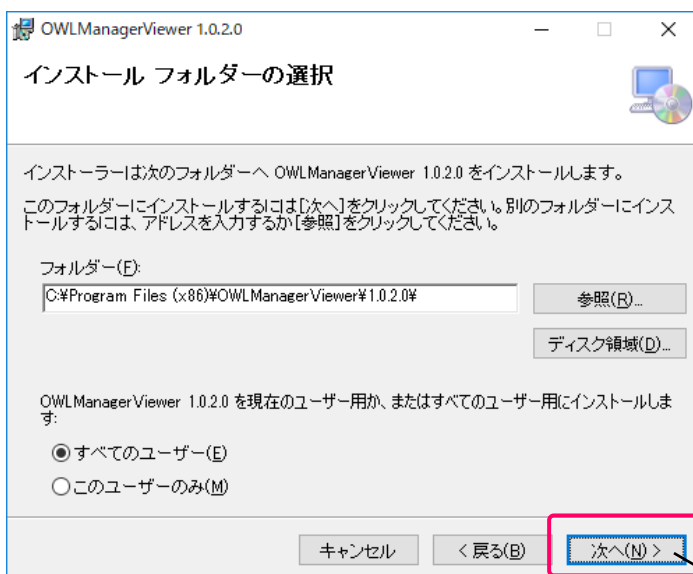


「次へ」をクリックします

- ⑥ インストールの確認画面になります。「次へ」をクリックします。

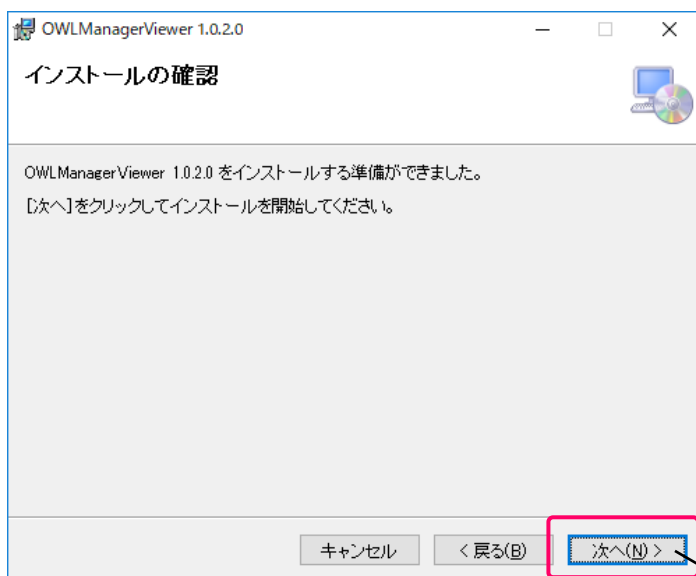


「次へ」をクリックします

- ⑦ 「不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」のメッセージが表示された場合はそのまま「はい」をクリックします（下図は Windows8 の表示例です）。

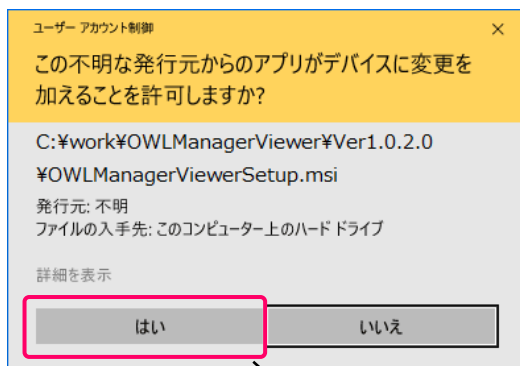


「はい」をクリックします

- ⑧ インストールが開始されます。そのままお待ちください。

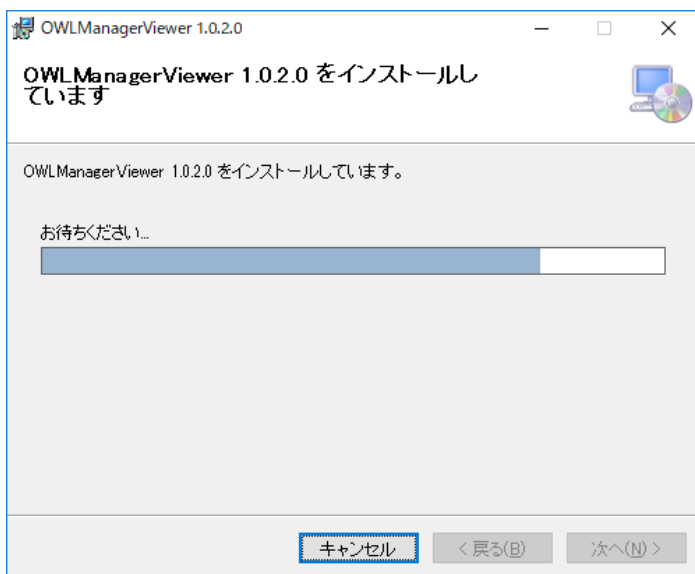


- ⑨ インストールが終了すると以下の画面になります。「閉じる」をクリックして下さい。

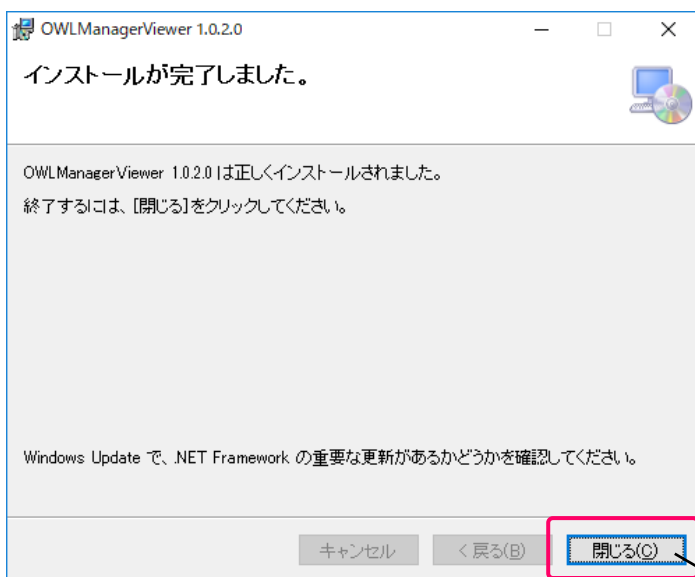

「閉じる」をクリックします


- ⑩ インストールが終了するとデスクトップにショートカットが作成されます。

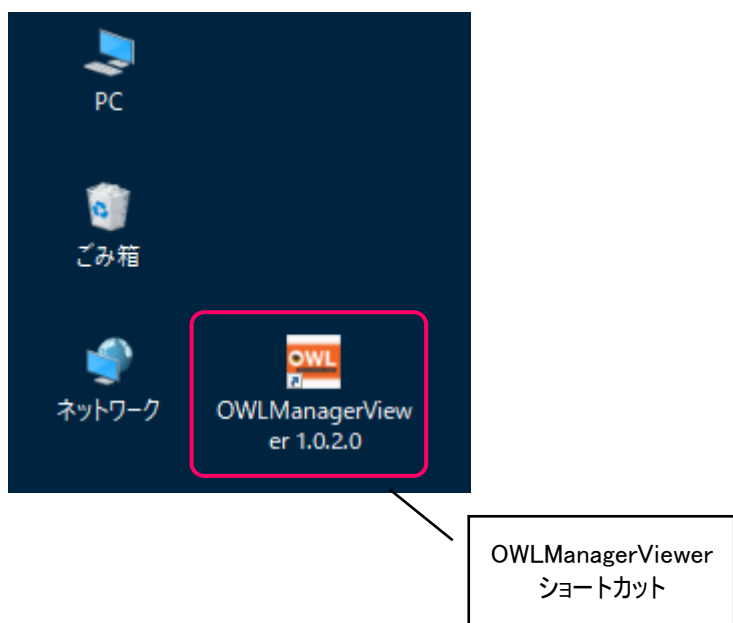


OWLManagerViewer アンインストール手順

OWLManagerViewer をアンインストールする場合は「コントロールパネル」-「プログラムと機能」から行います。


- ① コントロールパネルより「プログラムと機能」を選択します。

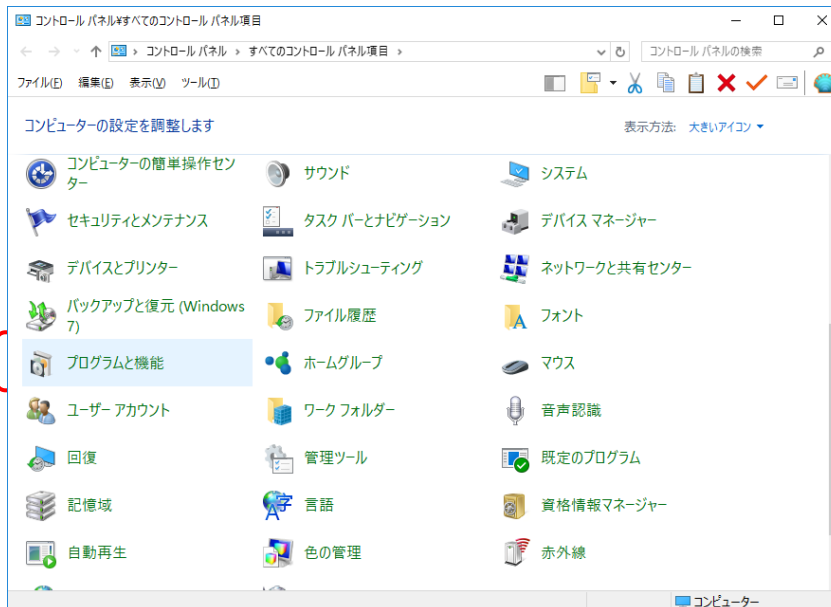


- ② 「OWLManagerViewerx.x.x.x」をダブルクリックします。

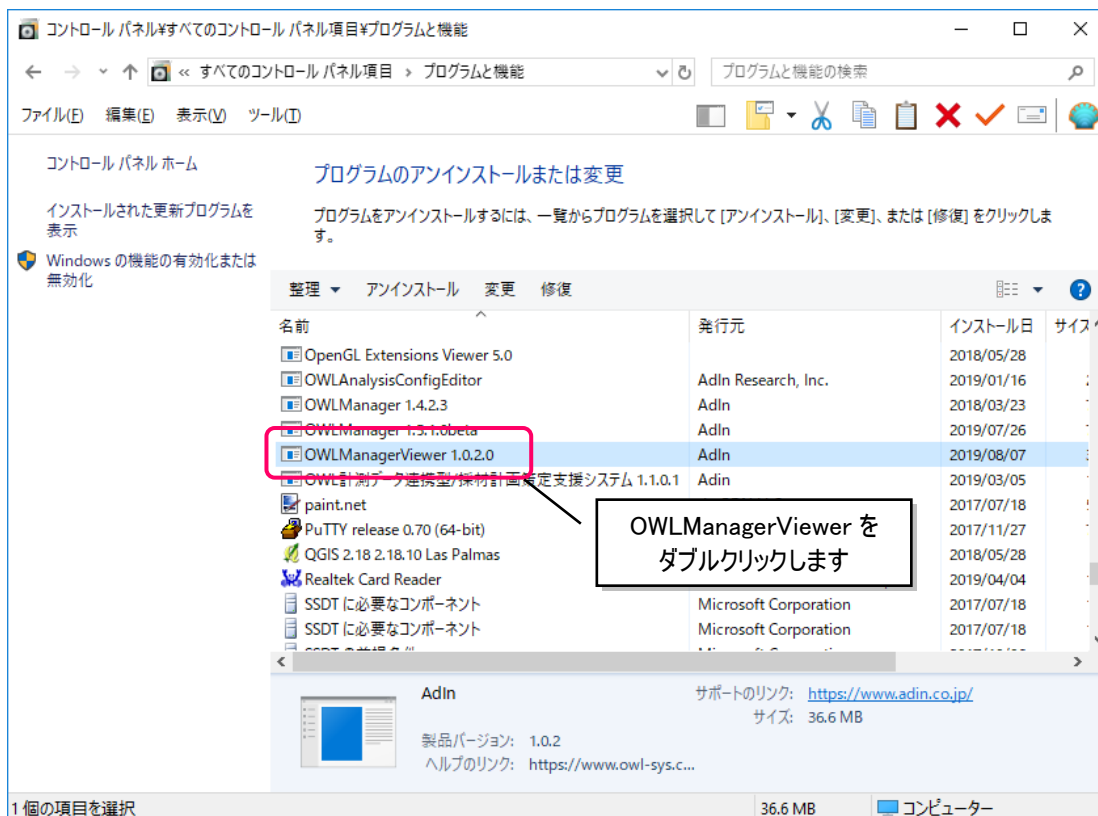


- ③ 以下のような確認メッセージが表示された場合は「はい」をクリックします。

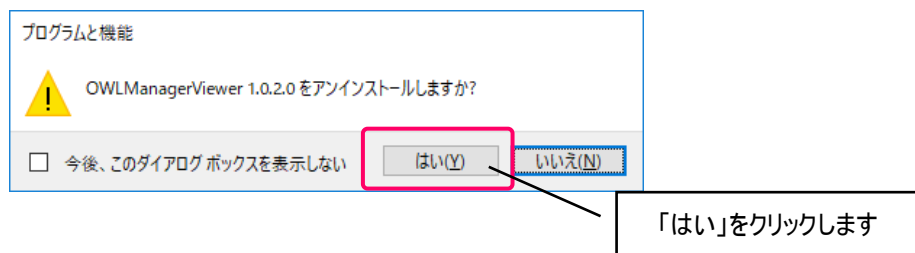

- ④ 「不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」のメッセージが表示された場合はそのまま「はい」をクリックします。

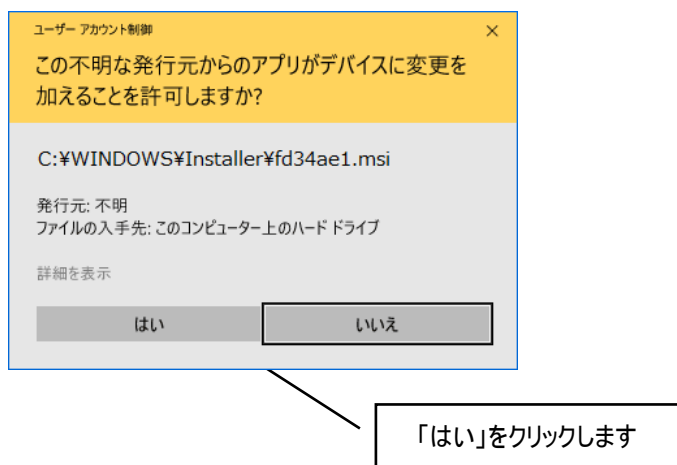


- ⑤ 以下のメッセージが表示されアンインストールが行われます。メッセージが消えればアンインストールは完了です。

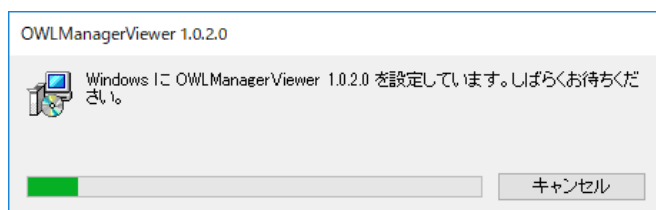

OWLManagerViewer を始めて使用する場合について

新しいバージョンも含めて OWLManagerViewer を始めて使用(起動)する場合は以下のようなメッセージが表示される場合があります。この場合は「アクセスを許可する」をクリックして下さい(下図は Windows10 の表示例)。

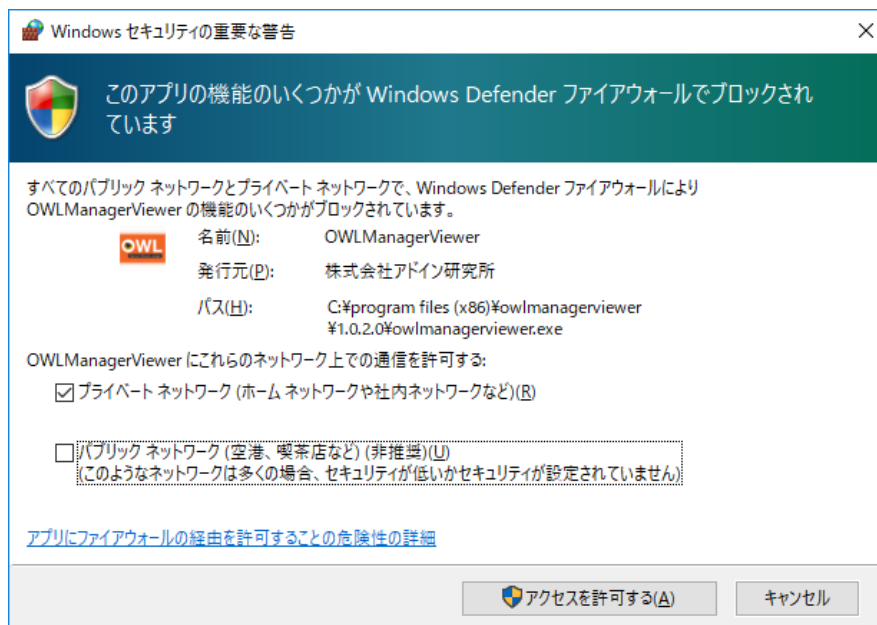

なお、初めて立木ウォークスルーを表示した場合も同様の警告が出ますが、同じように「アクセスを許可する」をクリックして下さい。

※ OWLManager は外部のサーバやプログラムにアクセスすることはありませんが、ウォークスループログラムと通信をして連携する設計のためこのようなメッセージが表示されます。

株式会社アドイン研究所

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-6 紀尾井町パークビル 8F

TEL:03-3288-7835 <https://www.adin.co.jp/>

森林3次元計測システム: <https://www.owl-sys.com/>

MS-AME-OL900-B02